



Kvalitetssäkring KONTROLLPROTOKOLL Egenkontroll

Projekt: Jonsbråna 1:2	Åtagande: Elinstallation	Upprättad/reviderad: 2025-05-27
----------------------------------	------------------------------------	---

Objekt: Vita Sannar Vaboön 73	Del: Fritidshus + Båthus	Kontrollens omfattning: Elinstallation
Tid för kontroll: 2026-05-27	Kontrollen utförd av: C Karlsson	Ansvarigt företag: CKEL AB
Metod för kontroll: Kontroll före idrifttagning	Åberopad standard: SS-436 40 00	Åberopade riktlinjer:
Underlag för kontroll: ELSÄK-FS 2022:1	Krav på kontrollen anges i: DEL 6/ SS-436 40 00	Krav på objektet anges i:
Tidigare kontroll av objektet:	Mätinstrument: Eurotester XC Metrel MI3152	Uppgift om kalibrering av instrument: 2024-06-14
Yttre förutsättningar:	Urvalskriterium vid stickprov:	Övriga uppgifter:

Installationsmätningar gällande Vaboön 73 har utfört då fastigheten varit strömlös mer än 6 månader. Testresultat visa nedan.

Resultat:

Pos	Objekt/del	Utförd	Uppmätt/provat	Installatör	Anmärkningar/ Avvikelser
1	<u>Elcentral – Fritidshus</u> <ul style="list-style-type: none">Isolationprov mot jordKontinutetsprovning	√ √	GODKÄND GODKÄND	CK	Se: sep. protokoll
2	<u>Elcentral – Båthus</u> <ul style="list-style-type: none">Isolationprov mot jordKontinutetsprovning	√ √	GODKÄND EJ GODKÄND	CK	Se: sep. protokoll Se: avikelse
3	<u>Elcentral – Förråd</u> <ul style="list-style-type: none">Isolationprov mot jordKontinutetsprovning	√ √	GODKÄND GODKÄND	CK	Se: sep. protokoll
4	<u>Elcentral – Lusthus</u> <ul style="list-style-type: none">Isolationprov mot jord (Elmatning från fritidshus)Kontinutetsprovning	√ √	GODKÄND EJ GODKÄND	CK	Se: sep. protokoll Se: avikelse

Förtydligande: CK (Christian Karlsson - CKEL)

Avvikelser:

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak	Åtgärd
2	Vägguttag.	Jordade vägguttag är monterat utan skyddsjord. I samma säkringsgrupp finns även ojordade vägguttag som bör bytas ut då hela säkringsgruppen skall vara skyddsjordad eller ej.	Saknas skyddsjord i vägguttag.	Skyddsjord skall anslutas till de uttag som är jordade. Övrig installation som ej är skyddsjordad bör bytas ut.
4	Vägguttag + takbelysning.	Undermålig elinstallation.	Fel typ av kabel är ansluten till takbelysning. Vägguttag med och utan skyddsjord finns i samma installationen.	Vägguttag samt kabel skall bytas ut.

Sammanfattning:

Härmed intygar **CKEL AB** att entreprenaden är utförd enligt avtalad omfattning och på avtalat sätt samt att objektet uppfyller avtalade krav. Enligt detta protokoll med eventuella bilagor redovisas egenkontroll med ev. avvikelse.

Entreprenaden är utförd enligt Svensk Elstandard SS-436 40 00 utgåva 3.

Provning har utförts enligt Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1 samt intygas att inga fel konstaterades i samband med egenkontroll.

CKEL AB
Orgnr. 559309-0490

Christian Karlsson

Ansvarig arbetsledare:

Christian Karlsson

Gunnebyn 3
464 93 Mellerud
070 25 88 118
christian@ckel.se